


اصول مهندسی سرامیک ها

خواص مکانیکی


سختی
استحکام
تافنس
مقاومت به شوک حرارتی

اندازه گیری سختی سرامیک ها

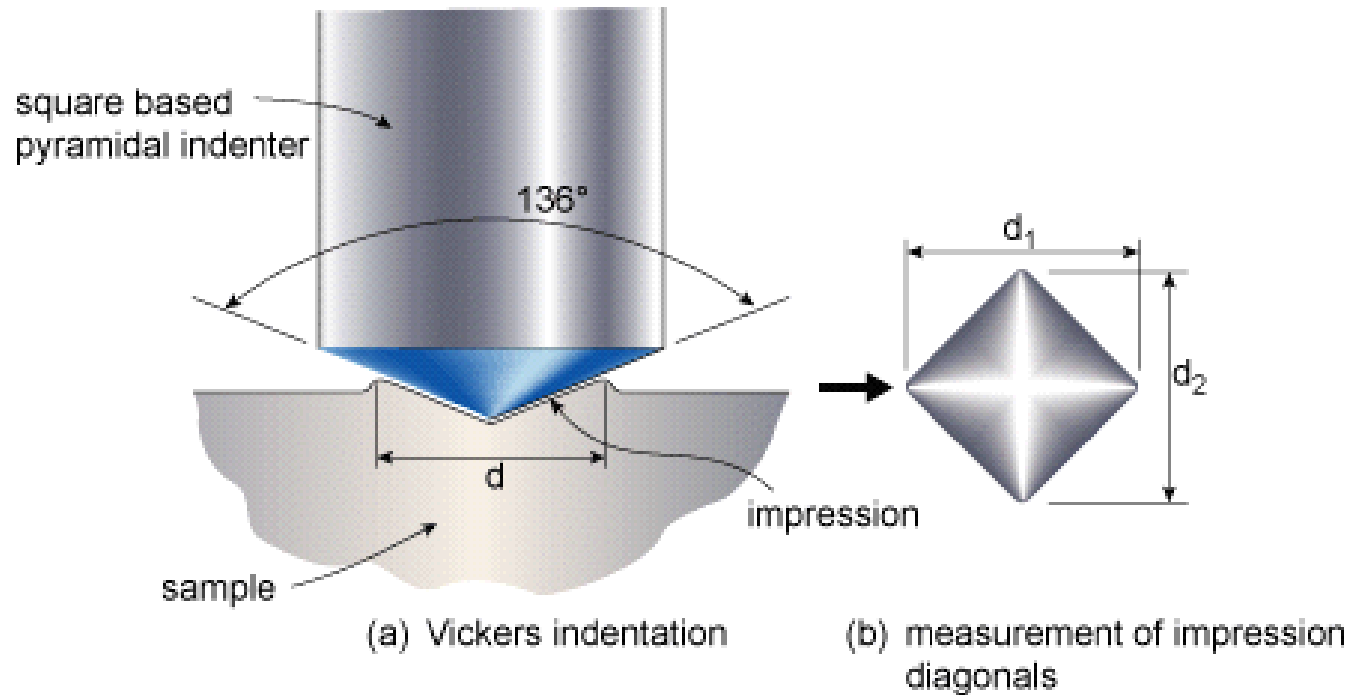


$$H = \frac{1.854 F}{d^2}$$

$$d = \frac{d_1 + d_2}{2}$$

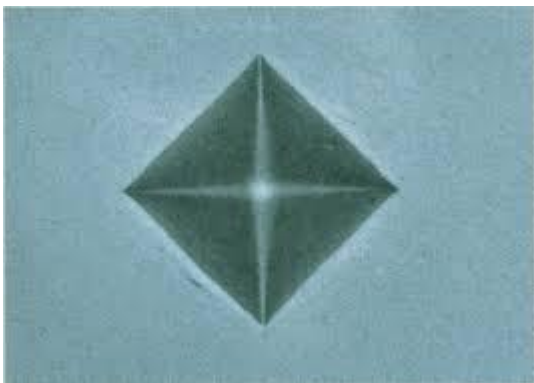


اندازه گیری استحکام سرامیک ها

روش سه نقطه ای

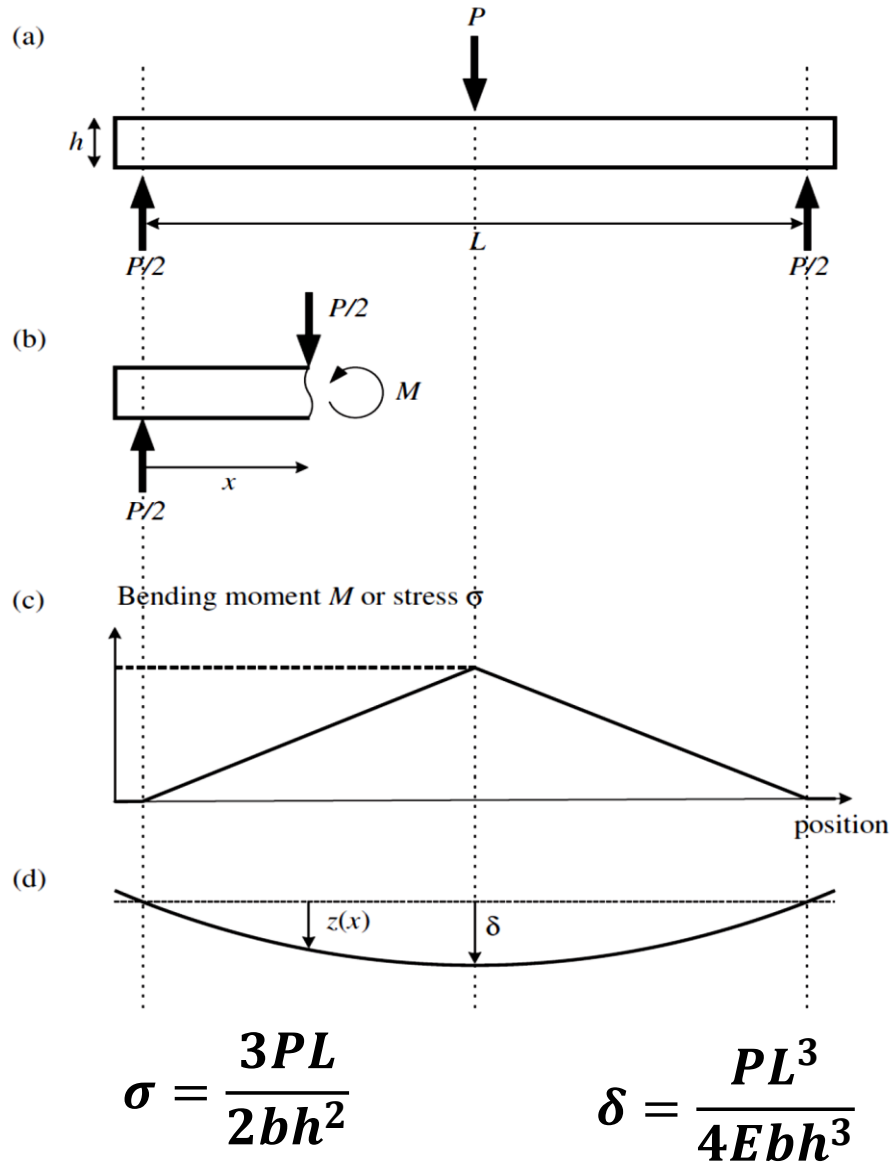

روش چهار نقطه ای

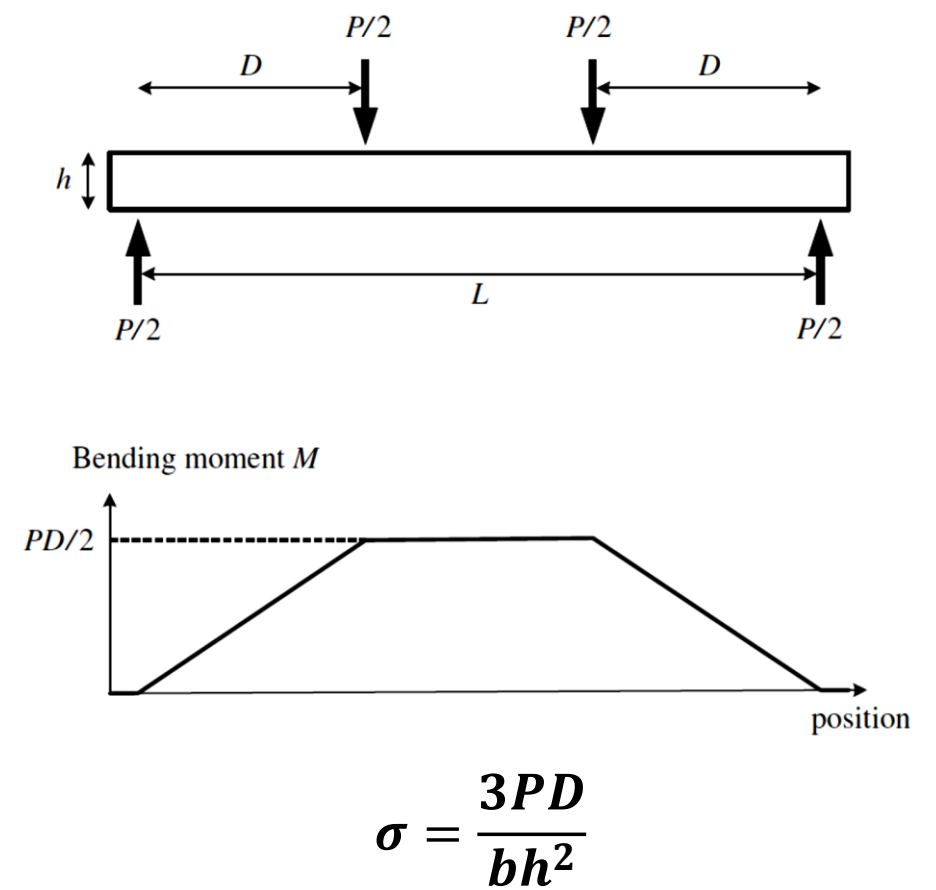

اندازه گیری تافنس شکست سرامیک ها

$$K_{IC} = \sqrt{2E\gamma}$$


تافنس بیانگر میزان مقاومت یا استحکام ماده در برابر رشد ترک است. واحد آن مگاپاسکال جذر متر است.

$$K_{IC} = Y\sigma\sqrt{c}$$

در واقع استحکام یک ماده وابسته به تافنس و طول ترک است. چون تافنس ماده ثابت است پس با داشتن ترکی مشخص و اندازه گیری استحکام می توان به تافنس رسید.

$$K_{IC} = Y \frac{3PL}{2bh^2} \sqrt{c}$$

یکی از روش های عملی همان آزمون سه نقطه ای استحکام است البته در حضور ترک مشخص و طراحی شده. single-edge V notch beam (SEVNB).

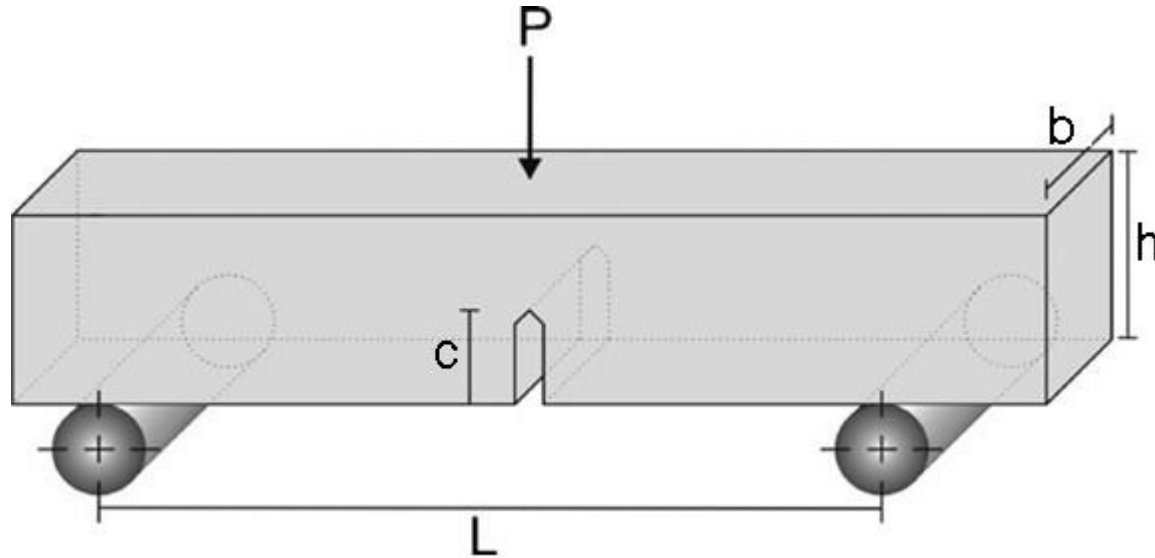

$$Y = 1.93 - 3.07\left(\frac{c}{h}\right) + 13.66\left(\frac{c}{h}\right)^2 - 23.98\left(\frac{c}{h}\right)^3 + 25.22\left(\frac{c}{h}\right)^4$$

اندازه گیری تافنس با استفاده از سختی سنجی

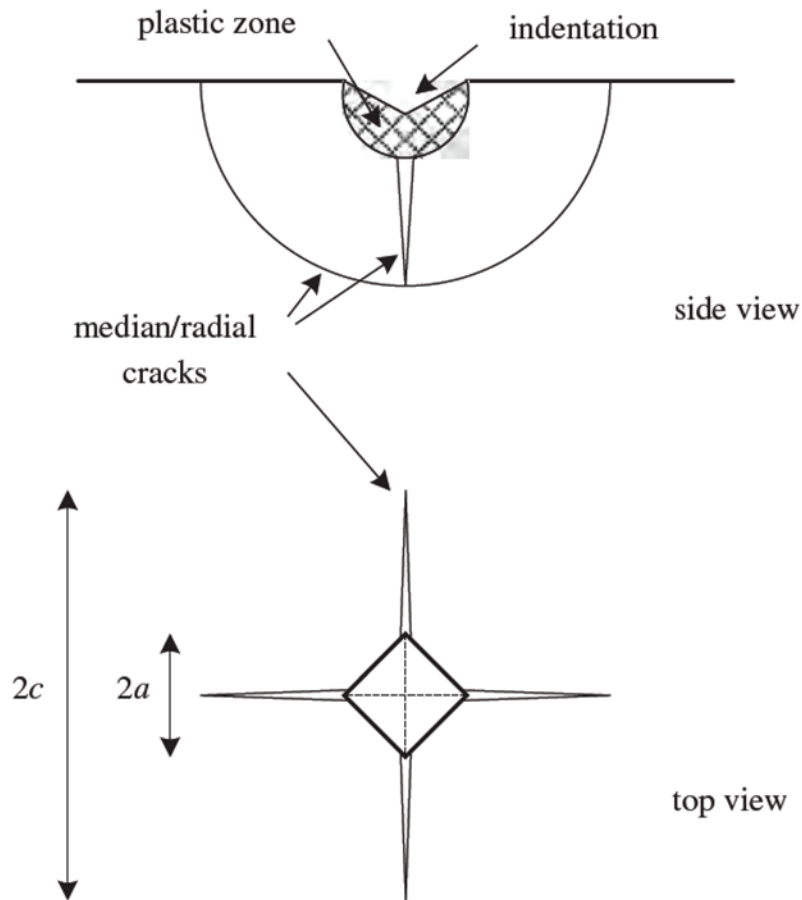


FIGURE 6.13 Cracking around a hardness indentation.

این روش بر مبنای تعادل ترک ایجاد شده و نیروی اعمالی ویکرز است.
مانند روش قبل در ارتباط بین نیرو و ترک را داریم.


✓ باید طول ترک ها در امتداد قطرهای لوزی اندازه گیری شود.

✓ نیاز به بررسی میکروسکوپی جهت برآورد طول ترک است.

$$K_{IC} = \frac{\zeta(E/H)^{1/2} P}{c^{3/2}}$$

در معادله بالا ζ عددی ثابت 0.016 می باشد.

شوک حرارتی در سرامیک ها


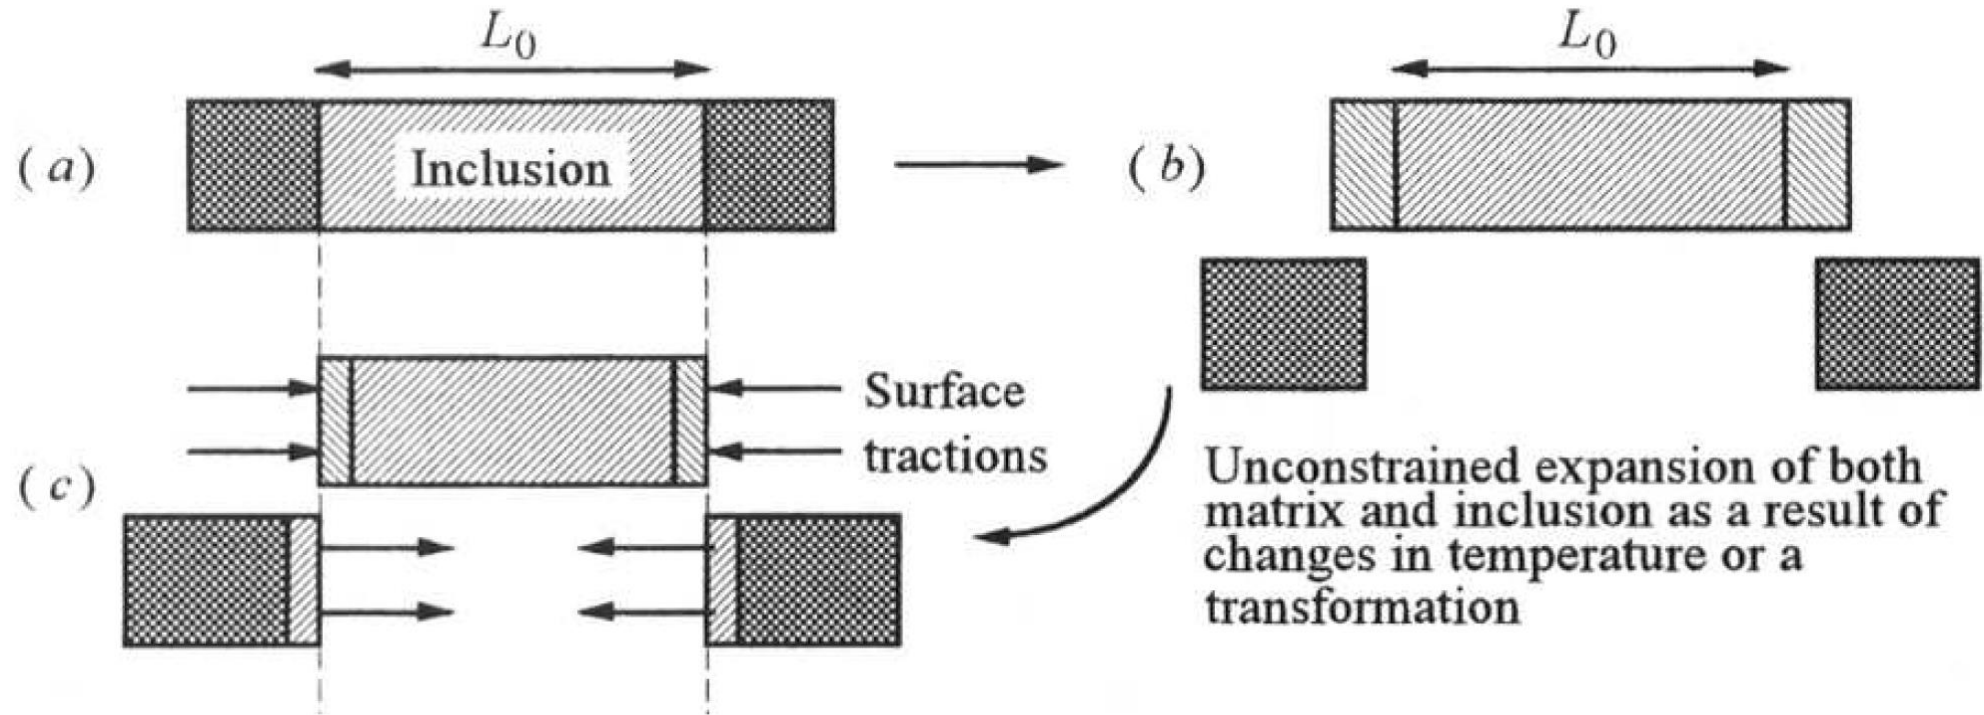


$$\frac{\Delta L}{L_0} = \varepsilon_i = \alpha_i \Delta T = \alpha_i (T_{\text{final}} - T_{\text{init}})$$

$$\sigma_m = Y_m \varepsilon_m = Y_m \alpha_m \Delta T$$

$$\boxed{\varepsilon_i = \alpha_i (T_{\text{final}} - T_{\text{init}})}$$

اندازه گیری شوک حرارتی

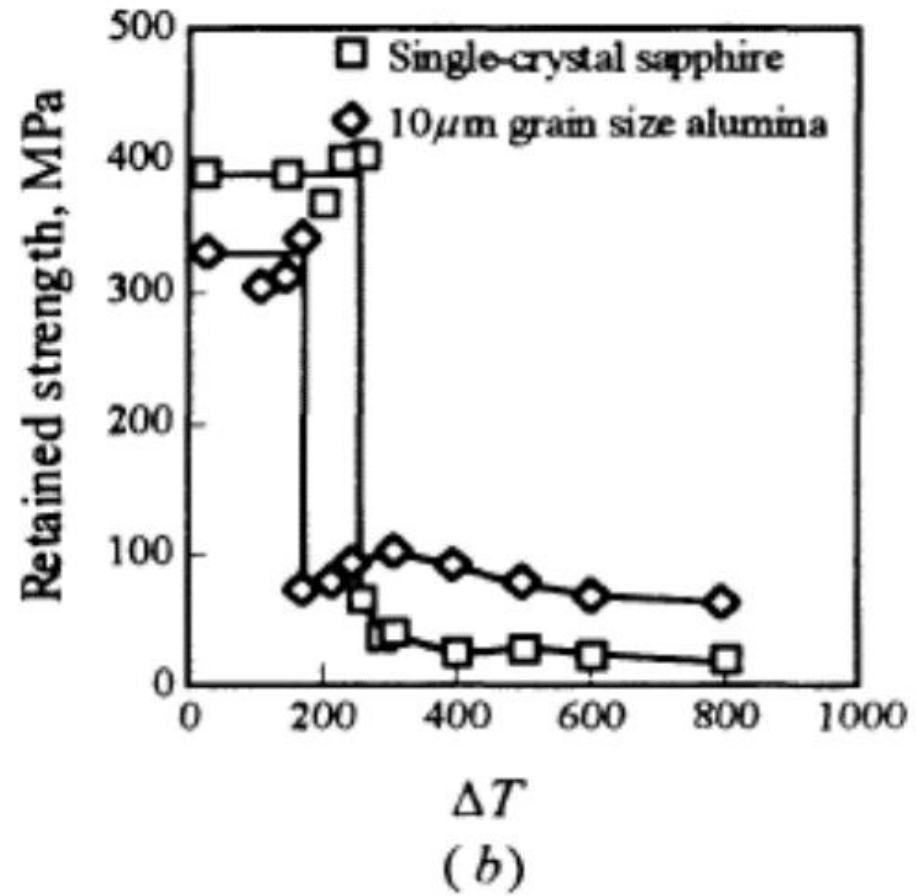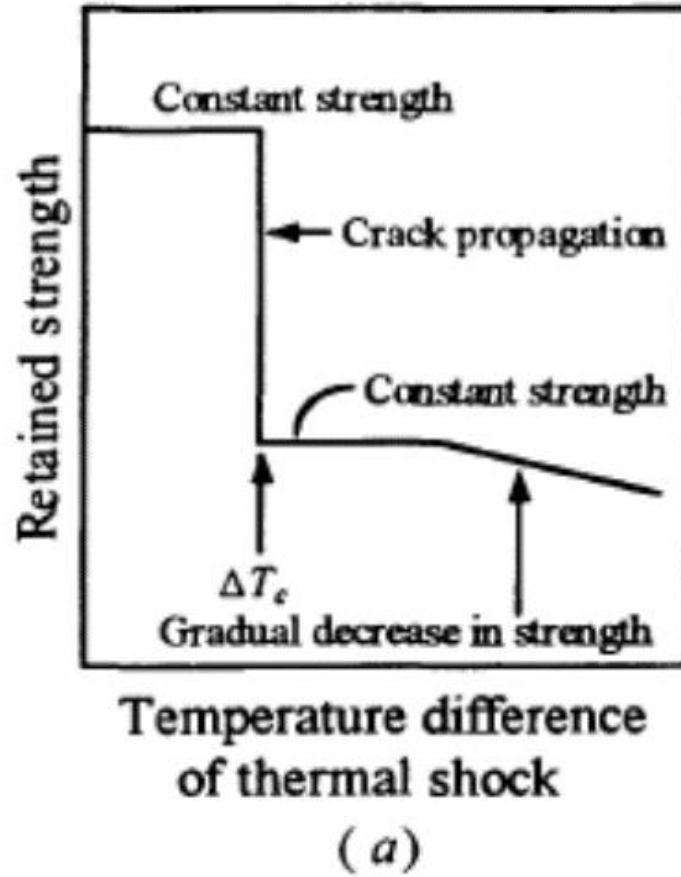

$$R_{TS} = (\text{const})(\Delta T_c) = (\text{const}) \frac{(1 - 2\nu)\sigma_t}{\alpha Y}$$